

		<p><b>Bruk alltid hørselvern, vernebriller og hansker ved tørking av slanger. Stå aldri foran slangen når det blåses luft.</b></p>	
<p>Slanger</p>		<p>1. Tøm vannslangene helt for vann før de bobles og sikres til tørking. Luftslangene skal være tørre og trenger normalt ikke tørkes. 2. Sjekk at alle kraner på manifold utenfor GC er stengt 3. Åpne innvendig kvarttørnskran i GC 4. Koble til slangene med camlock-koblinger i begge ender, sjekk at o-ringer er på plass og koblingen stram.</p>	
	<p><b>NB! Stå aldri foran den åpne Koblingen. Fare for utskyting av ispartikler og vann under høyt trykk.</b></p>	<p>6. Korte 3-5m slanger sikres i GC ende og rulles ut. Bruk personlig verneutstyr, stå aldri foran en slange. Åpne veldig forsiktig og bruk liten gjennomstrømming. <b>Får du trykkoppbygging og tett slange, STANS!</b> 7. Bruk liten gjennomstrømming på all slangetørking hvis det pågår snøproduksjon. 8. Større gjennomstrømming og hurtigere tørking hvis produksjonen er avsluttet. <i>NB! Fare for utskyting av partikler. Stå ikke foran åpen ende.</i></p>	
		<p>9. Rull sammen med hankjønnskoblingen i midten. 10. Dra hardt til slik at sammenrulling blir tettest mulig. Da unngår du at slangen tyter ut i midten.</p>	
		<p>11. Hent to tau på yttersiden av rød bu. Dra ut tauet litt lenger enn markert. Lag en løkke, tre tauet igjennom rullen stram til og lag et slippstikk. 12. Repeter prosessen med tau to. 13. Stable slangene på høykant i krybbene i rød bu. 14. De korte slangene rulles også opp og plasseres på toppen av de store</p>	

**Stor takk for vel utført jobb!**